

Product : Réfrigérateur	Bulletin No. : 2012-Ref-09
Model : RSH*, RSG*	Bulletin Date : 2012-03-10
Buyer : All	ECN No. :
SUBJECT : défaut d'affichage	

Symptome

Display segment manquant

Attention : Verifier dans un 1er temps si il n'y a pas un problème causé par un connecteur mal positionné , charnière de porte ou Distributeur




[LED segment manquant sur RSH*]




[LED segment manquant sur RSG*]

Cause

HQ introduit Nouveau LED mais il a un problème d'impureté ou une rayure sur la puce à LED et il est causé par le procédé de fabrication du fournisseur - Concerne LOT : Jan.2011~Dec.2011.

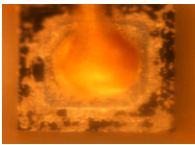

[Impureté sur le LED epoxy]

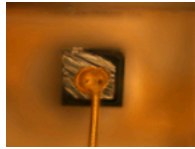

[rayure dommage physique]

Solution

Remplacement de l'ensemble display

Le display n'est pas fourni avec son autocollant , veuillez récupérer l'ancien ou le commander séparément

Modele	ASSY PCB KIT		ASSY COVER DISP		Autocollant
	OLD Before Nov.200	NEW (REV 1.0,2.0) After Nov.2011	OLD Before Nov.200	NEW (REV 1.0,2.0) After Nov.2011	
RSH7UNSP1/XEF	DA41-00643B	DA41-00643B	DA97-08015U	DA97-08015U	DA64-03334B

*** How to attach inlay**



Retirer l'ancien autocollant tres doucement .



 
Nouveau ASSY PCB KIT LED



Recoller l'ancien sur le nouveau afficheur

Serial no

4 2 B B 6 00228 D



Check Digit	
Unit Serial No.	
Production month Pro. month 1~9 : Jan~Sep B : November A : October C : December	
Production year T : 2002, W : 2003, X : 2004, Y : 2005, L(A) : 2006, P : 2007, Q : 2008, S : 2009 Z : 2010 B:2011 * "A" was used for Jan 2006 production temporary.	
Product Line	
Product Factory : Numeral(2,3)- Korea Factory A - SSEC(China Factory) D - TSE (Thailand Factory) M - SEM (Mexico Factory) Z - SIEL (India Factory)	
Product category: 4 - Refrigerator 5 - Washing machine 8 - Vacuum cleaner P - Air conditioner	